ELASTOTECNICA® INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

IZTRA-4 REV:00 ENERO 2020

Conector Mecánico de 4 Vías en Baja Tensión para Transformador Sumergible

CONTENIDO: 1 Adaptador - sello de hule (opcional), 1 Herraje de Aluminio, con 5 opresores, 1 Funda de hule con 4 mangas cónicas y 6 tapones planos, 1 Sachet de silicón.

PELIGRO

Todos los equipos deben ser desconectados durante la instalación o remoción de alguna parte. Todos los equipos deben ser operados e instalados de acuerdo con reglas de trabajo individuales locales y nacionales. Estas Instrucciones **NO** son un apoyo para todas las posibles contingencias. No mueva o toque productos energizados con la mano. Durante la instalación si algún producto ó cable queda exageradamente distorsionado, puede fallar. El contacto con solventes, aceite de transformador, aceite de motor o sustancias similares, degradan el aislamiento del conector si no son inmediatamente limpiados. Inspeccione los accesorios de posible daño, el voltaje al que va a conectar y la compatibilidad o ensamble de las partes

(El herraje de aluminio se ensambla con pernos especificados en tabla 1). Este producto debe ser instalado únicamente por personal competente y consciente de las medidas de seguridad involucradas en el manejo del equipo de alto voltaje. Estas Instrucciones no son un sustituto de una capacitación adecuada y reafirmada con la experiencia.


NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDEN OCASIONAR FALLAS, DAÑO A LOS ACCESORIOS O UN ACCIDENTE SERIO.

IMPORTANTE.

- 1.- Cheque el contenido del paquete y asegúrese que está completo y sin daño.
- 2.- Asegure que el perno de la boquilla en la salida del bajo voltaje corresponde al del herraje proporcionado, según la tabla 1.
- 3.- Lea el instructivo de instalación completo antes de empezar.
- 4.- Tenga todas las herramientas a la mano y mantenga la limpieza durante la instalación.
- 5. Una vez instalado el conector debe existir una perpendicularidad entre los cables y el conductor con el propósito de evitar esfuerzos y garantizar el sello de las mangas y por ende su correcto funcionamiento.
- 6. Puede adquirir por separado mangas cónicas, tapones planos, opresores, silicones, etc. Contáctenos.
- 7. Para más información sobre rangos de Instalación, accesorios y compatibilidades, contáctenos.

COLOCACIÓN DEL CONECTOR EN EL TRANSFORMADOR.

1.Introduzca el Sello Adaptador, use el silicón ELASTOTECNICA proporcionado para facilitarlo.

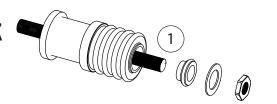



2. Introduzca una arandela plana y tuerca hexagonal (apóyese de la tabla 1), apriete a tope verificando que la altura de la cara del perno que sobresale de la boquilla contra la cara de la tuerca mida entre 25-32mm(0.98"-1.26").

INTERFASE CON EL TRANSFORMADOR	CAPACIDAD ELÉCTRICA
1/2 - 13 UNC	600 V 200 A
5/8 - 11 UNC	
5/8 - 18 UNF	
3/4 - 10 UNC	
3/4 - 11 UNC	
3/4 - 16 UNF	

Tabla1

- 3. Introduzca el herraje hasta el tope y apriete con llave inglesa. Coloque y apriete el opresor de seguridad contra el perno para evitar que se afloje (llave allen 5/16, 14-16 ft-lb).
- 4. Coloque la funda de hule en el herra-je, es necesario usar silicón en el sello adaptador y en la funda, ejerza fuerza hasta que la funda quede en su lugar.

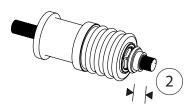

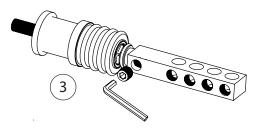

CONEXIÓN DE LOS CABLES AL CONECTOR.


1. Quite la manga cónica y corte de acuerdo al calibre del cable a conectar, apoyándose de la tabla 2.

tabla 2.		
Rangos AWG-kcmil	Diámetro externo del cable (mm)	
250-350 *use sin manga	18.5-22.8	
3/0-4/0	15.2-18.4	
1/0-2/0	12.1-15.1	
4-2	9.2-12	
10-6	5.7-9.1	

- 2. Pele el cable 3 cm, cubralo con cinta de aislar, lubrique y pase a través de la manga cónica,10 cm aprox.
- 3. Limpie el exceso de silicón, quite la cinta de aislar, remueva el tapón plano del conec-tor, e introduzca el cable, puede ser necesario aflojar un poco el opresor. Use llave allen 5/16".
- 4. Apriete el opresor con torquímetro entre 16 y 18 ft-lb.



5.Deslice la manga cónica a su lugar yponga el tapon plano. Repita los pasos 1 al 5 con cada cable a conectar.

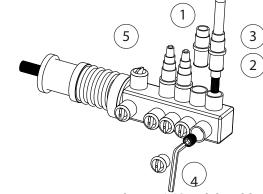

NOTA: Asegurese que la posición del cable instalado sea vertical, minimo 30 cm a partir de la base de la funda de hule del conector.

CARRETERA ÁNIMAS COYOTEPEC KM 4 S/N COYOTEPEC ESTADO DE MÉXICO www.elastotecnica.com.mx e-mail; ventas@elastotecnica.com.mx

TEL, 55 4169 7000